



## HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

GE Healthcare

3000 N. Grandview Blvd. - W440  
Waukesha, WI 53188  
SAD

29. listopad 2018

GE Healthcare Ref: FMI 36132

Primatelj: Ravnatelj klinike/radiologije  
Upravitelj rizicima/bolnički administrator  
Ravnatelj biomedicinskog inžinerstva

Predmet: **Monitori za nadzor pacijenata B20/B20i/B40/B40i (Bx0) i B105/B125 (B1x5) mogu se ponovno pokrenuti zbog situacije preopterećenja mreže prouzročenog nepravilnom konfiguracijom mreže**

**Osigurajte da svi potencijalni korisnici i osoblje odgovorno za postavljanje mreže u vašoj ustanovi budu upozoreni na ovu sigurnosnu obavijest i na preporučene korisničke postupke i upute o konfiguraciji mreže u Dodatku A.**

**Sigurnosni problem** Kada je na istu mrežu priključeno više monitora za nadzor pacijenata Bx0 ili B1x5 i dođe do preopterećenja mreže u produljenom razdoblju, monitori se mogu istodobno ponovno pokrenuti kako je naznačeno. Ponovno pokretanje monitora se ne može izvršiti dok se ne ispravi problem na mreži. Gubitak cijelokupnog nadzora na duže vrijeme može dovesti do kašnjenja u otkrivanju trajnog ili nepovratnog oštećenja ili promjena koje ugrožavaju život u stanju pacijenta. Nema izvještaja o ozljedama vezanima za ovaj problem.

*Napomena: Kada se mreža za nadzor pacijenata Bx0 ili B1x5 pravilno konfigurira, neće dolaziti do situacija preopterećenja mreže.*

Tijekom ciklusa automatskog ponovnog pokretanja:

- Sustav će prikazati zaslon za ponovno pokretanje na monitoru koji je na krevetu, a monitori će tijekom ponovnog pokretanja ispustiti dugi zvučni signal.
- Središnji sustav nadzora koji se upotrebljava prikazat će poruku No Communication (Nema komunikacije). Klinički informacijski centar CIC Pro i centralne stanice CARESCAPE prikazat će poruku „NO COMM“ (NEMA KOMUNIKACIJE), a iCentral poruku „Connection to monitor lost“ (Izgubljena veza s monitorom).

Nakon završetka ponovnog pokretanja, monitori se automatski vraćaju u normalni nadzor. To uključuje dostupnost prethodno prikupljenih trendova i podataka, kao i vraćanje mrežne veze na centralni nadzor. Klinički informacijski centar CIC Pro, centralna stanica CARESCAPE i iCentral imaju i mogućnost pružanja podataka povijesti i trendova.

**Sigurnosne Upute** Ako dođe do produljenog preopterećenja mreže i monitor za pacijente Bx0 i/ili B1x5 na mreži ne uspostavi ponovno normalno funkcioniranje unutar oko 90 sekundi, poduzmite sljedeće:

1. Privremeno monitor prebacite sa centralnog nadzora na lokalni nadzor (na monitoru na krevetu):
  - Odsvojite Ethernet (LAN) kabel iz ulaza\* na stražnjoj strani monitora (vidi donje slike za lokaciju). Monitor će sada biti u načinu rada Samo lokalno.
  - Pacijenta stalno promatrazite i nadzirite na lokalnom monitoru (na krevetu).



B20/B20i/B40/B40i



B105/B125

Točna konfiguracija vašeg(ih) monitora može se malo razlikovati od gore navedenih fotografija, ali Ethernet (LAN) priključak bit će na istom položaju.

\* Ulas za Ethernet (LAN) prepoznaće se po ikoni sličnoj onoj dolje prikazanoj ili je označen s „Ethernet“:



2. Obratite se svom IT odjelu ili drugom odgovarajućem osoblju u svojoj ustanovi, koje je odgovorno za mrežu nadzora pacijenata i dajte im daljnje upute o konfiguraciji mreže navedene u Dodatku A u nastavku.
3. Nakon što se problem s mrežom riješi, monitor ponovno uključite u centralni nadzor ponovnim povezivanjem Ethernet (LAN) kabela u odgovarajući priključak (vidi gornje slike za lokaciju).
4. Potvrdite ispravno stanje nadzora i funkciju alarma.

Ako se dogodi prolazno mrežno preopterećenje, pri čemu se monitor za pacijente Bx0 ili B1x5 na mreži ponovno pokreće unutar otprilike 90 sekundi (tj. sve se funkcije se ponovno uspostavljaju i monitor se automatski ponovno povezuje s mrežom), postupite prema uputama navedenima u koraku # 2 kako biste provjerili funkcionalnost mreže.

Ako GE ne održava vašu mrežu, provjerite je li mreža u vašoj ustanovi usklađena sa zahtjevima konfiguracije mreže kako je opisano u Dodatku A.

**Detalji proizvoda na koje se obavijest odnosi**

Svi monitori B20/B20i/B40/B40i i B105/B125

**Korekcije proizvoda**

GE Healthcare će vam u idućim porukama pružiti besplatnu dopunjenu dokumentaciju za instalaciju mreže i upute za uporabu.

**Podaci za kontakt**

Ako imate pitanja vezanih za ovaj problem, obratite se lokalnom servisnom predstavniku tvrtke GE Healthcare.

GE Healthcare potvrđuje da su o postojećem nedostatku obaviještene odgovarajuće regulatorne agencije.

Održavanje visoke razine sigurnosti i kvalitete naš je glavni prioritet. Ako imate pitanja, odmah nam se obratite.

S poštovanjem,

James W. Dennison  
Vice President - Quality Assurance  
GE Healthcare

Jeff Hersh, PhD MD  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare

## DODATAK A

### **Monitori za pacijente GE Healthcare B20/B20i/B40/B40i i B105/B125.** Konfiguracija mreže, sažetak uputa za bolnički IT

Ako vašu mrežu ne održava GE Healthcare, istražite mrežu i provjerite jesu li sljedeće konfiguracije pravilno postavljene, kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje višestrukih ponovnih pokretanja jedinica monitora za pacijente B20/B20i/B40/B40i i B105/B125 zbog prekomjernog mrežnog prometa nastalog zbog pogrešne konfiguracije mreže.

Pogledajte Vodič za konfiguraciju mreže za nadzor pacijenata 2000716-013E (kataloški broj 2026338-008 na papiru ili 2026339-007 u elektroničkom obliku) za informacije o pravilnom konfiguriranju mreža u vlasništvu korisnika. GE Healthcare će vam u idućim porukama omogućiti besplatnu instalaciju mreže.

Potvrdite da su tri dolje navedena elementa konfiguracije Mreže za nadzor pacijenata pravilno postavljena:

1. Omogućen je Spanning Tree Protocol (STP).
2. Ograničena IP adresa se ne koristi u mreži
3. Nema sukoba IP adrese unutar mreže.

Tijekom aktivnosti održavanja, uključujući primjerice širenje mreže, zamjenu prekidača i druge aktivnosti koje utječu ili mogu utjecati na mrežu, poduzmite korake kako biste osigurali usklađenost sa svim zahtjevima mrežnih instalacija.