

Philips Ultrasound

FSN79500545

3. prosinca 2020.

HITNO – sigurnosna obavijest

Problem sa značajkom pojačanja slike u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada sa sondom X8-2t na sustavu EPIQ tvrtke Philips

Poštovani korisniče,

otkrili smo problem sa značajkom pojačanja slike („Image Boost“) u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada kada se upotrebljava sa sondom X8-2t na sustavu EPIQ tvrtke Philips, koji bi, ako se pojavi, mogao predstavljati opasnost za pacijente. U ovoj se sigurnosnoj obavijesti obavještava o:

- vrsti problema i uvjetima pod kojima bi se problem mogao pojaviti
- radnjama koje bi klijent ili korisnik trebao poduzeti kako se pacijente ne bi dovelo u opasnost i
- radnjama koje će poduzeti tvrtka Philips kako bi se problem riješio.

U ovom dokumentu sadržane su važne informacije za sigurno i pravilno korištenje opreme.

Sve članove osoblja kojima su potrebne ove informacije upoznajte sa sadržajem sigurnosne obavijesti. Važno je da ovu obavijest dobro razumijete.

Kopiju ovog pisma spremite zajedno s uputama za upotrebu opreme.

Tvrtka Philips nedavno je otkrila problem povezan sa značajkom pojačanja slike („Image Boost“) u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada na EPIQ sustavu, a kada se upotrebljava sonda X8-2t. Ako je značajka pojačanja slike omogućena, vizualizacija protoka u okviru za boju („color box“) ne prikazuje točno protok tekućina. Slično tome, ako je omogućena značajka pojačanja slike, spektar u CW i PW Doppleru neće točno prikazivati protok tekućine.

Do danas nije prijavljen nijedan štetan događaj.

Ako su vam u vezi s ovim problemom potrebne detaljnije informacije ili podrška, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips:

Arbor Medical d.o.o.

Bani 75, 10010 Buzin, Zagreb

Tel. +385 1 7000 728

Email: info@arbor-medical.hr

Ovu čemo obavijest prijaviti odgovarajućoj regulatornoj agenciji.

Nuspojave ili problemi s kvalitetom do kojih je došlo prilikom uporabe ovog proizvoda mogu se prijaviti u programu izvješćivanja o neželjenom događaju MedWatch Adverse Event Reporting američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) ili putem interneta (www.fda.gov/medwatch/report.htm), redovnom poštom ili faksom.

Tvrtka Philips ispričava se za sve neugodnosti koje vam je ovaj problem možda prouzročio.

S poštovanjem,

Ron Nolte
Voditelj odjela za kvalitetu i pouzdanost
Philips Ultrasound

Philips Ultrasound

FSN79500545

3. prosinca 2020.

HITNO – sigurnosna obavijest**Problem sa značajkom pojačanja slike u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada sa sondom X8-2t na sustavu EPIQ tvrtke Philips**

PROIZVODI NA KOJE SE OBAVIJEST ODNOŠI	Svi sustavi EPIQ (modeli EPIQ Elite, EPIQ 5G, EPIQ 5C, EPIQ 7G, EPIQ 7C, EPIQ CVx i EPIQ CVxi) s verzijom softvera 7.0 kada se upotrebljava sonda X8-2t TEE. Proizvodi EPIQ s drugim verzijama softvera nisu obuhvaćeni.
OPIS PROBLEMA	Ako je značajka pojačanja slike omogućena u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada sa sondom X8-2t TEE, protok krvi neće se točno prikazati. Vizualizacija Color Flow neće biti točna, a spektar CW i PW Dopplera neće biti točan.
MOGUĆA OPASNOST	<ul style="list-style-type: none">Moguća opasnost da se propusti ozbiljnost patologije kada je to povezano s povratnim protokom zbog netočne vizualizacije ili netočnog spektra Dopplera.Moguća opasnost od netočne procjene tijekom implantacije uređaja zbog netočne vizualizacije xPlane slike u boji ili netočnog spektra Dopplera.
KAKO PREPOZNATI PROIZVODE NA KOJE SE OBAVIJEST ODNOŠI	Kako odrediti verziju softvera na ultrazvučnom sustavu: <ul style="list-style-type: none">Uključite sustav i dopustite da se dovrši podizanja sustavaPritisnite „Support“ (Podrška) na desnoj strani upravljačke pločeU opciji „System Management“ (Upravljanje sustavom) pritisnite „System Information“ (Informacije o sustavu) Verzija softvera navedena je u odjeljku Software Information (Informacije o softveru).
RADNJE KOJE BI TREBAO PODUZETI KORISNIK	Nemojte upotrebljavati značajku pojačanja slike na ultrazvučnom sustavu EPIQ kada upotrebljavate sondu X8-2t. Provjerite je li značajka pojačanja slike onemogućena prema sljedećim koracima: <ul style="list-style-type: none">Odaberite karticu 2DPotvrdite da gumb za upravljanje Image Boost (Pojačanje slike) nije odabran. (Ako nije odabran, prikazivat će se Off (Isključeno).)Ako je odabran gumb Image Boost (Pojačanje slike), poništite odabir. Napomena: prema zadanim postavkama značajka pojačanja slike je onemogućena. Sve ostale funkcije sustava normalno će funkcionirati kada je značajka pojačanja slike onemogućena. Ispunite priloženi obrazac za odgovor na posljednjoj stranici i vratite ga tvrtki Philips što je prije moguće putem e-pošte na adresu ultrasound.corrections@philips.com ili faksirajte na broj 1-833-512-7756.
RADNJE KOJE ĆE PODUZETI TVRTKA PHILIPS	Tvrtka Philips riješit će taj problem izdanjem ažuriranja softvera, bez dodatnih troškova.

Philips Ultrasound

FSN79500545

3. prosinca 2020.

HITNO – sigurnosna obavijest

**Problem sa značajkom pojačanja slike u kombinaciji s xPlane i Color Flow
ili Doppler modom rada sa sondom X8-2t na sustavu EPIQ tvrtke Philips**

DALJNJE INFORMACIJE I PODRŠKA	Ako su vam u vezi s ovim problemom potrebne detaljnije informacije ili podrška, обратите se lokalnom predstavniku tvrtke Philips: Arbor Medical d.o.o. Bani 75, 10010 Buzin, Zagreb Tel. +385 1 7000 728 Email: info@arbor-medical.hr
--------------------------------------	---

Philips Ultrasound

FSN79500545

3. prosinca 2020.

HITNO – sigurnosna obavijest

Problem sa značajkom pojačanja slike u kombinaciji s xPlane i Color Flow ili Doppler modom rada sa sondom X8-2t na sustavu EPIQ tvrtke Philips

Obrazac odgovora za klijente

Ispunite i pošaljite e-poštom na info@arbor-medical.hr

Ime osobe za kontakt	
Telefonski broj	
Adresa e-pošte	
Naziv ustanove	
Adresa Grad, država, poštanski broj	

KORISNIČKA POTVRDA:

Potvrđujem da sam pročitao i razumio ovo hitno pismo vezano uz ispravak na medicinskom uređaju.

- Obavijest se ne odnosi na moj uređaj jer radi na verziji softvera koja nije 7.0
- Obavijest se odnosi na moj uređaj jer radi na verziji softvera 7.0 Razumijem koje radnje moram poduzeti dok se ne azurira softver sustava.

NAZIV KORISNIKA (ispisati)

TITULA

POTPIS KORISNIKA

DATUM

Ako nailazite na probleme prilikom izvođenja uputa navedenih u ovoj obavijesti, обратите se lokalnom predstavniku tvrtke Philips na:

Arbor Medical d.o.o.

Bani 75, 10010 Buzin, Zagreb

Tel. +385 1 7000 728

Email: info@arbor-medical.hr